Courier 3000
Bedienungsanleitung



VERSIONSVERLAUF

Datum	Version	Beschreibung
13. Februar 2023	A	Erstveröffentlichung

INHALTSVERZEICHNIS

1. EINLEITUNG 2
1.1. Sicherheitshinweise 2
1.2. Bestimmungsgemäße Verwendung 3
1.3. Übersicht über Teile und Bedienelemente 4
1.4. Kontrollfunktionen 4
2. INSTALLATION 6
2.1 Packliste 6
2.2 Auspacken der Waage 6
2.3 Setup 6
2.3.1 Anschluss der Stromversorgung 6
2.3.2 Montage direkt an der Wand 6
2.4 Nivellieren der Ausrüstung 6
3. BETRIEB 7
3.1 Waage ein- und ausschalten 7
3.2 Display auf Null stellen 7
3.3 Maßeinheiten ändern 7
3.4 Kalibrierung 7
3.4.1 Linearitätskalibrierung 7
3.5 Anwendungsmodi 8
3.5.1 Wägen 8
3.5.2 Anzeige mit Standbild 8
4. PFLEGE 9
4.1 Reinigung 9
4.2 Fehlerbehebung 9
4.3 Serviceinformationen 9
5. TECHNISCHE DATEN 10
5.1 Spezifikationen 10
5.2 Zeichnungen und Abmessungen 11
6. KONFORMITÄT 12
EINGESCHRÄNKTE GARANTIE 13

1. EINLEITUNG

Dieses Handbuch enthält Anweisungen zu Installation, Betrieb und Pflege der Waage Courier 3000. Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen bei der einfachen Montage und Verwendung dieser Waage. Daher müssen Sie es vor der Installation und dem Betrieb vollständig durchlesen.

1.1. Sicherheitshinweise

Definition von Signalwarnungen und Symbolen

Sicherheitshinweise sind mit Signalwörtern und Warnsymbolen gekennzeichnet. Diese zeigen Sicherheitsprobleme und Warnungen an. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Verletzungen, Schäden am Gerät, Fehlfunktionen und falschen Ergebnissen führen.

Signalwörter

WARNUNG	Für eine gefährliche Situation mit mittlerem Risiko, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen könnte, wenn sie nicht vermeidbar ist.
VORSICHT	Für eine gefährliche Situation mit geringem Risiko, die zu Schäden am Gerät oder am Eigentum oder zu Datenverlusten oder zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
ACHTUNG	Für wichtige Informationen über das Produkt. Kann bei Nichtbeachtung zu Geräteschäden führen.
HINWEIS	Für nützliche Informationen über das Produkt.

Warnsymbole


Allgemeine Gefahr


Explosionsgefahr


Stromschlaggefahr

Sicherheitshinweise



VORSICHT: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie dieses Gerät installieren, anschließen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen. Heben Sie alle Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen der Stromversorgung, dass der Eingangsspannungsbereich und der Steckertyp des Geräts mit dem lokalen Netzstrom kompatibel sind.
- Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass der Netzanschluss nur schwer erreicht werden kann.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel kein potenzielles Hindernis oder Stolperrisiko darstellt.
- Betreiben Sie das Gerät nur unter den in dieser Anleitung angegebenen Umgebungsbedingungen.
- Das Gerät darf nur in Innenräumen verwendet werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in feuchten, gefahrvollen oder instabilen Umgebungen.
- Es dürfen keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
- Belasten Sie das Gerät nicht über seine Nennlast hinaus.
- Lassen Sie keine Lasten auf die Plattform fallen.
- Stellen Sie die Ausrüstung nicht kopfüber auf die Plattform.
- Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör und Peripheriegeräte.
- Trennen Sie das Gerät zur Reinigung von der Stromversorgung.
- Die Wartung darf nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden.



WARNUNG: Arbeiten Sie niemals in einer explosionsgefährdeten Umgebung! Das Gehäuse des Geräts ist nicht gasdicht. (Explosionsgefahr durch Funkenbildung, Korrosion durch Gaseintritt).



WARNUNG: Im Inneren des Gehäuses besteht Stromschlaggefahr. Das Gehäuse darf nur von autorisiertem und qualifiziertem Personal geöffnet werden. Entfernen Sie vor dem Öffnen des Geräts alle Stromanschlüsse.

1.2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist für den Einsatz in Apotheken, Schulen, Unternehmen und der Leichtindustrie bestimmt. Es darf nur zur Messung der in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Parameter verwendet werden. Jede andere Art der Nutzung und des Einsatzes außerhalb der Grenzen der technischen Spezifikationen ohne schriftliche Zustimmung von OHAUS gilt als nicht bestimmungsgemäß. Dieses Gerät entspricht den geltenden, aktuellen Industriestandards und den anerkannten Sicherheitsbestimmungen, kann jedoch bei der Verwendung eine Gefahr darstellen. Wird das Gerät nicht gemäß dieser Gebrauchsanweisung verwendet, kann der vorgesehene Schutz durch das Gerät beeinträchtigt werden.

1.3. Übersicht über Teile und Bedienelemente

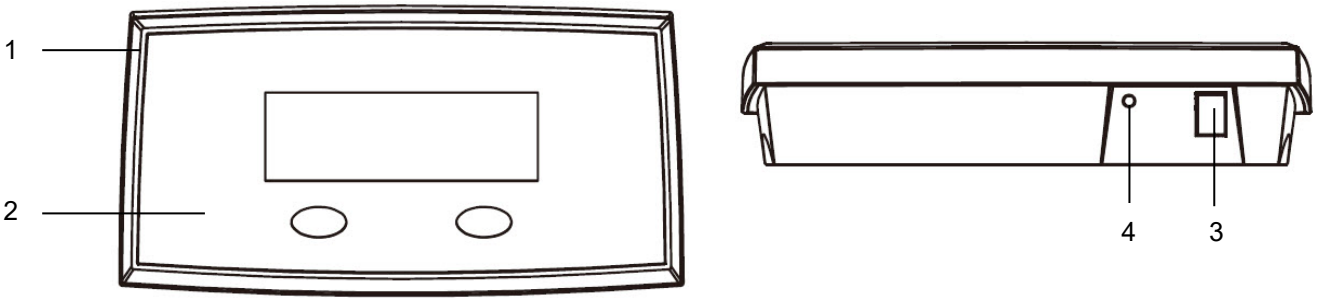


Abbildung 1-1 Courier 3000

Element	Beschreibung	Element	Beschreibung
1	Vorderseite Gehäuse	3	Steckverbindung Wägezelle
2	Steuertafel	4	Netzanschluss

1.4. Kontrollfunktionen

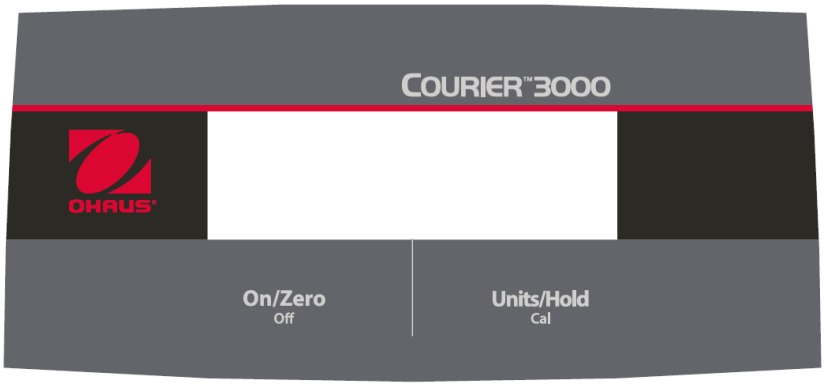


Abbildung 1-2 Steuertafel Courier 3000

Taste	On/Zero Off	Units/Hold Cal
Primäre Funktion (kurz drücken)	**On/Zero** Wenn die Waage ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz, um sie einzuschalten. Wenn das Gewicht auf der Plattform kleiner oder gleich 2 % des Kapazitätswerts ist, wird die Instrumentenanzeige durch kurzes Drücken auf null gestellt. Wenn das Gewicht auf der Plattform mehr als 2 % des Kapazitätswerts beträgt, wird durch kurzes Drücken das Taragewicht eingestellt. Drücken Sie während der Kalibrierung kurz auf diese Taste, um die Nullpunkt- und Linearitätskalibrierpunkte zu erfassen. Drücken Sie im Modus Anzeige mit Standbild kurz auf diese Taste, um den auf der Instrumentenanzeige angezeigten Messwert zu löschen.	**Einheiten/Standbild** Den Standbildmodus aufrufen/verlassen.
Sekundäre Funktion (lang drücken)	**Off** Wenn die Waage eingeschaltet ist, drücken Sie lang, um sie auszuschalten.	**Cal** Ändert die Wägeeinheit. Halten Sie zwei Tasten gedrückt, um in den Kalibrierungsmodus zu gelangen.

HINWEIS:

- Kurzes Drücken: Drücken Sie die Taste kürzer als 3 Sekunden.
- Langes Drücken Halten Sie die Taste länger als 3 Sekunden gedrückt.



Abbildung 1-3 Display

Element	Beschreibung	Element	Beschreibung
1	Symbol Nettogewicht	5	Symbol Batterie
2	Symbol Negativ	6	Symbol Nullpunktanzeige
3	Symbol Stabiles Gewicht	7	Symbol Kilogramm
4	Symbol Anzeige mit Standbild	8	Pfund

2. INSTALLATION


2.1 Packliste

Element	Beschreibung	Bild	Anzahl
1	Sockel		1
2	Terminal		
3	Spiralkabel		1
4	Netzteil		1

2.2 Auspacken der Waage

Schritte

1. Unterlagen und Netzteil herausnehmen und zur Seite legen.
2. Die Schaumstoffblöcke entfernen.
3. Nehmen Sie die Waage Courier 3000 aus dem Karton und stellen Sie sie auf eine stabile Unterlage.

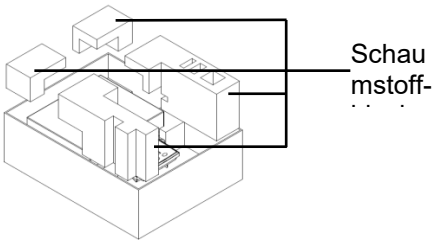


2.3 Setup

2.3.1 Anschluss der Stromversorgung

Stromversorgung Netzteil

1. Schließen Sie das Netzteil an das Terminal an.
2. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.

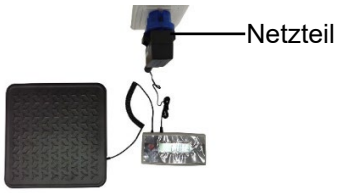

Stromversorgung Trockenbatterie

Die Waage kann über 3 AA-Einweg-Trockenbatterien (nicht im Lieferumfang enthalten) mit Strom versorgt werden.

1. Entfernen Sie das Terminal.
2. Setzen Sie die Batterien in das Batteriefach ein.



2.3.2 Montage direkt an der Wand

Das Terminal kann mit zwei Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) direkt an der Wand oder einem Tisch befestigt werden.

Wählen Sie Schrauben der richtigen Größe aus, die in die Bohrungen an der Unterseite des Terminalgehäuses passen. Siehe **Abbildung A**. Verwenden Sie geeignete Verankerungsteile, wenn die Wandmontage ohne festes Trägermaterial durchgeführt werden soll.

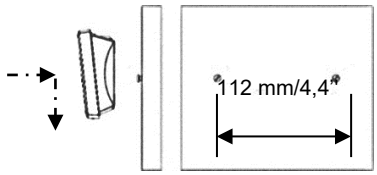


Abbildung A. Montage direkt an der Wand

2.4 Nivellieren der Ausrüstung

Stellen Sie die Waage auf einen festen ebenen Untergrund und vermeiden Sie übermäßige Luftströmungen, Vibrationen, Erhitzung oder starke Temperaturschwankungen. Drehen Sie anschließend die Füße, um die Waage zu nivellieren (nur bei L-förmigen Sockeln).

3. BETRIEB

3.1 Waage ein- und ausschalten

Um die Waage einzuschalten, drücken Sie kurz die Taste **On/Zero**. Die Waage zeigt die Softwareversion an und wechselt in den Wägemodus.

Um die Waage auszuschalten, drücken Sie lange die Taste **OFF**, bis OFF angezeigt wird.

3.2 Display auf Null stellen

Der Wert des Displays kann in folgenden Fällen auf Null gesetzt werden:
1. Wenn die Waage eingeschaltet wird, nimmt sie eine Anfangsnullstellung vor.
2. Wenn das Gewicht auf der Plattform kleiner oder gleich 2 % des Kapazitätswerts ist, wird die Instrumentenanzeige durch kurzes Drücken der Taste **ON/ZERO Off** auf null gestellt.
3. Wenn das Gewicht auf der Plattform größer oder gleich 2 % des Kapazitätswerts ist, lässt sich das Taragewicht durch kurzes Drücken der Taste **ON/ZERO Off** einstellen, und die Instrumentenanzeige zeigt 0 an.

Wenn Sie den Wert des Displays durch Drücken der Taste **ON/ZERO Off** einstellen möchten, vergewissern Sie sich, dass die Waage stabil ist.

3.3 Maßeinheiten ändern

Um die Wägeeinheit zu ändern, drücken die Taste **Units/Hold**, bis die gewünschte Wägeeinheit auf dem Display erscheint.

3.4 Kalibrierung

3.4.1 Linearitätskalibrierung

Die Waage führt eine Linearitätskalibrierung mit 3 Kalibrierpunkten durch. Der Nullpunkt wird ohne Gewicht auf der Wägeplattform festgelegt. Der mittlere Kalibrierpunkt und der Vollkalibrierpunkt werden mit Lasten auf der Plattform festgelegt.

Kalibrierverfahren:
1. Drücken Sie nach dem Einschalten lange die Taste **UNITS/Hold** und die Taste **On/Zero**, bis CAL im Instrumentendisplay erscheint.
2. Lassen Sie gleichzeitig die Taste **UNITS/Hold** und die Taste **On/Zero** los.
3. Drücken Sie kurz die Taste **Ein/Null** und auf dem Display erscheint -C-. Die Waage führt zu diesem Zeitpunkt eine Nullkalibrierung durch (keine Gewichte auf die Plattform legen).

   Nach Abschluss der Nullkalibrierung zeigt das Display je nach aktueller Einheit „C XXX kg“ oder „C XXX lb“ an. Bei den einzelnen Modellen wird Folgendes angezeigt:
   - C31M35R: 10 kg (20 lb)
   - C31M75R: 25 kg (50 lb)
   - C31M75L: 25 kg (50 lb)
   - C31M200R: 100 kg (200 lb)
   - C31M200L: 100 kg (200 lb)
4. Legen Sie die Last auf die Plattform.
5. Drücken Sie kurz die Taste **Ein/Null** und auf dem Display erscheint -C-. Die Waage kalibriert zu diesem Zeitpunkt den mittleren Kalibrierpunkt.

   Nach Abschluss dieser Kalibrierung zeigt das Display je nach aktueller Einheit „C XXX kg“ oder „C XXX lb“ an. Bei den einzelnen Modellen wird Folgendes angezeigt:
   - C31M35R: 30 kg (60 lb)
   - C31M75R: 75 kg (150 lb)
   - C31M75L: 75 kg (150 lb)
   - C31M200R: 200 kg (400 lb)
   - C31M200L: 200 kg (400 lb)
6. Legen Sie die Last auf die Plattform.
7. Drücken Sie kurz die Taste **Ein/Null** und auf dem Display erscheint -C-. Die Waage führt zu diesem Zeitpunkt eine Kalibrierung des oberen Messbereichs durch.
   HINWEIS:
   - Wenn die Kalibrierung abgeschlossen ist, kehrt das Display zum Wägen zurück.
   - Wenn das Display „CAL E“ anzeigt und dann den Kalibrierungsmodus verlässt, bedeutet dies, dass die Kalibrierung nicht erfolgreich war.

3.5 Anwendungsmodi

3.5.1 Wägen

Diese Einstellung ist werksseitig voreingestellt und dient zur Ermittlung des Gewichts der Lasten in der gewählten Maßeinheit.

Mit dem Wägen beginnen

1. Legen Sie ein Gewicht auf die Waage. Sobald der Wert stabil ist, wird auf dem Display „*“ angezeigt.

   Wenn ein Container verwendet wird, stellen Sie den leeren Container auf die Plattform. Das Display zeigt das Gewicht des Containers in der ausgewählten Gewichtseinheit an. Sobald die Plattform stabil ist, erscheint das Symbol für stabiles Gewicht „*“ auf dem Display.

2. Um das Gewicht des Containers (das Taragewicht) zu erfassen, drücken Sie die Taste **On/Zero.** Sobald die Plattform stabil ist, wird das Gewicht erfasst, das Display kehrt auf Null zurück und das Symbol für stabiles Gewicht „*“ erscheint auf dem Display.

3. Befüllen Sie den Container nach Bedarf. Das Nettogewicht des Inhalts des Containers wird auf dem Display angezeigt. Sobald die Plattform stabil ist, erscheint das Symbol für stabiles Gewicht „*“ auf dem Display.

3.5.2 Anzeige mit Standbild

Bei der Anzeige mit Standbild (Display Hold) zeigt das Instrument dauerhaft das Gewicht auf der Plattform an, wenn dieses Gewicht einen Wert von mehr als fünf Teilungswerten besitzt.

1. Drücken Sie kurz die Taste **Units/Hold**.
2. Legen Sie die Last auf die Plattform. Wenn das Gewicht mehr als 5 Teilungswerte aufweist und stabil ist, zeigt das Display das Hold-Symbol „ o“ an und das Gewicht wird auch nach Entfernen oder Wechseln der Last angezeigt. Dies ist nützlich für große Boxen.
3. Um das gehaltene Gewicht auf dem Display zu löschen und die Anzeige mit Standbild zu verlassen, drücken Sie einmal kurz die Taste **On/Zero.** Das Display zeigt dann das aktuelle Gewicht auf der Plattform an.

HINWEIS: Nach dem Nullstellen erfasst das Display erneut den ersten Messwert mit einem stabilen Gewichtswert von mehr als 5 Teilungswerten.

4. PFLEGE

4.1 Reinigung

Das Gehäuse der Courier 3000 kann bei Bedarf mit einem milden Reinigungsmittel und einem feuchten Tuch gereinigt werden.

VORSICHT: TRENNEN SIE DAS GERÄT VOR DER REINIGUNG VON DER STROMVERSORGUNG.



WARNUNG: Stromschlaggefahr. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Innere des Geräts eindringt.



Achtung: Verwenden Sie keine Lösungsmittel, aggressiven Chemikalien, Ammoniak oder Scheuermittel.

Das Gehäuse kann bei Bedarf mit einem milden Reinigungsmittel und einem feuchten Tuch gereinigt werden.

4.2 Fehlerbehebung

Tabelle 4-1 Fehlerbehebung

SYMPTOM	WAHRSCHEINLICHE URSACHE(N)	ABHILFE
Die Waage lässt sich nicht einschalten.	1. Netzkabel ist nicht eingesteckt oder richtig angeschlossen. 2. Steckdose liefert keinen Strom. 3. Batterie leer. 4. Anderer Fehler.	1. Überprüfen Sie die Netzkabelanschlüsse. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig in die Steckdose eingesteckt ist. 2. Überprüfen Sie die Stromversorgung. 3. Wechseln Sie die Batterien. 4. Wartung erforderlich.
Waage kann nicht auf Null gestellt werden oder stellt sich beim Einschalten nicht auf Null.	1. Die Gewichte auf der Plattform überschreiten die zulässigen Grenzen. 2. Das Gewicht ist nicht stabil. 3. Die Wägezelle ist beschädigt.	1. Entfernen Sie die Gewichte von der Plattform. 2. Warten Sie, bis das Gewicht stabil ist; überprüfen Sie den Bereich um die Waage und das Gewicht auf der Waage auf übermäßige Vibrationen oder Bewegungen. 3. Wartung erforderlich.
FEHLEr 8.1	Das gemessene Gewicht liegt über dem Wägebereich.	1. Entfernen Sie das Gewicht von der Plattform. 2. Kalibrieren Sie die Waage neu (siehe 3.4).
FEHLEr 8.2	Das gemessene Gewicht liegt unter dem Wägebereich.	1. Legen Sie weitere Gewichte auf die Plattform. 2. Kalibrieren Sie die Waage neu.
FEHLEr 8.3	Der Gewichtswert überschreitet die Überlastgrenze.	Verringern Sie die Last auf der Waage.
FEHLEr 8.4	Gewichtswert unter der Unterlastgrenze.	1. Legen Sie weitere Gewichte auf die Plattform. 2. Kalibrieren Sie die Waage neu.
Batteriesymbol blinkt	Niedriger Batterieladestand	Entfernen Sie die Trockenzelle.
Lo bAt OFF	Niedriger Batterieladestand	Entfernen Sie die Trockenzelle.
CAL E	Kalibrierung fehlgeschlagen	Verwenden Sie das korrekte Kalibriergewicht.

4.3 Serviceinformationen

Wenn die Fehlerbehebung Ihr Problem nicht löst, wenden Sie sich an einen autorisierten OHAUS-Servicepartner. Wenn Sie in den Vereinigten Staaten Hilfe benötigen, können Sie zwischen 8:00 und 17:00 Uhr Eastern Standard Time gebührenfrei unter der Nummer 1-800-526-0659 anrufen. Ein OHAUS-Produktservicespezialist steht Ihnen gerne zur Verfügung. Außerhalb der USA besuchen Sie bitte unsere Website www.OHAUS.com, um eine OHAUS-Niederlassung in Ihrer Nähe zu finden.

5. TECHNISCHE DATEN

5.1 Spezifikationen

Gerätemerkmale:

Nur zur Verwendung in Innenräumen


Höhenlage:	2.000 m/6.562 ft
Betriebstemperatur:	-10 °C bis 40 °C (14 °F bis 104 °F)
Luftfeuchtigkeit:	Maximale Luftfeuchtigkeit 80 % bei Temperaturen bis 31 °C (87,8 °F), linear abnehmend bis 50 % relative Luftfeuchte bei 40 °C (104 °F).
Stromversorgung:	5 VDC, 1 A. (Zur Verwendung mit zertifizierter oder zugelassener Stromversorgung, die über ein SELV-System und begrenzte Leistung verfügen muss.) oder 3 AA-Batterien (LR6).
Spannungsschwankungen:	Schwankungen der Netzspannung bis zu ±10 % der Nennspannung.
Überspannungskategorie (Installationskategorie):	II
Verschmutzungsgrad:	2





Tabelle 5-1 Modellspezifikationen

Modell	**i-C31M35R**	**i-C31M75R**	**i-C31M200R**	**i-C31M75L**	**i-C31M200L**
Wägebereich × Ablesbarkeit	35 kg × 0,02 kg 70 lb x 0,05 lb	75 kg × 0,05 kg 150 lb × 0,1 lb	200 kg × 0,1 kg 400 lb × 0,2 lb	75 kg × 0,05 kg 150 lb × 0,1 lb	200 kg × 0,1 kg 400 lb × 0,2 lb
Maximale Anzeigeauflösung	1:1.750	1:1.500	1:2.000	1:1.500	1:2.000
Wägeeinheiten	kg, lb				
Anwendungsmodi	Dynamisches Wägen, Anzeige mit Standbild:				
Betriebstemperaturbereich	-10 °C bis 40 °C/14 °F bis 104 °F				
Tastatur	2 mechanische Funktionstasten				
Display	28 mm (1,1 Zoll) große LCD-Anzeige mit weißer Hintergrundbeleuchtung				
Stabilisierungszeit	1 Sekunde				
Stromversorgung	Trockenbatterie: 3 x AA-Batterien (LR6) oder Netzadapter 100–240 VAC ~ 0,5 A 50/60 Hz; Stromabgabe: 5,0 VDC 1,0 A				
Batterielaufzeit	100 Stunden Dauerbetrieb bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung				
Überlastschutz	150 % des Wägebereichs				
Konstruktion	ABS-Anzeigegehäuse aus Kunststoff Gestell aus lackiertem Stahl mit Gummifüßen – L-Modelle mit glatter Plattform und verstellbaren Füßen, R-Modelle mit erhöhter, geprägter Lauffläche				
Kabellänge	2 m				
Abmessungen Plattform (L × B × H)	329 × 319 × 43,5 mm/13,0 × 12,6 ×1,7 Zoll		520 x 400 x 52,9 mm/20,5 x 15,7 x 2,1 Zoll		
Nettogewicht	2,7 kg/6,0 lb		8 kg/17,6 lb		
Versandgewicht	3,4 kg/7,5 lb		9 kg/19,8 lb		
Versandabmessungen	395 x 385 x 155 mm/15,6 x 15,2 x 6,1 Zoll		600 x 485 x 100 mm/23,6 x 19,1 x 3,9 Zoll		

5.2 Zeichnungen und Abmessungen

Terminalabmessungen (alle Modelle)

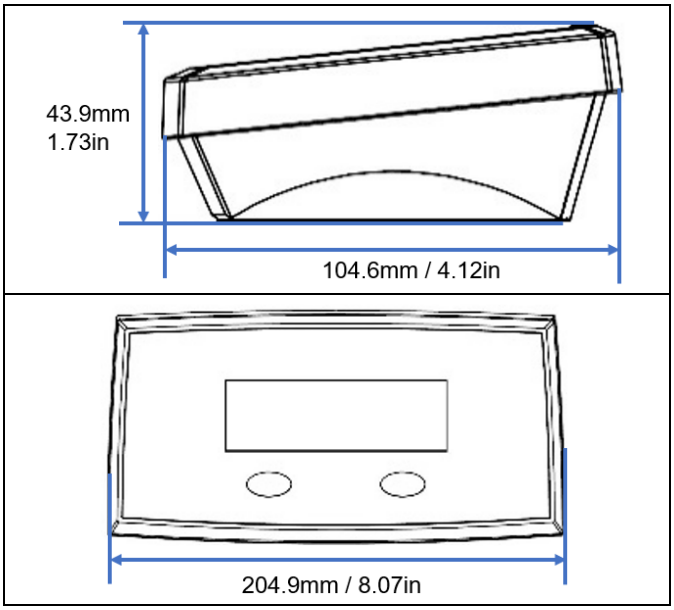

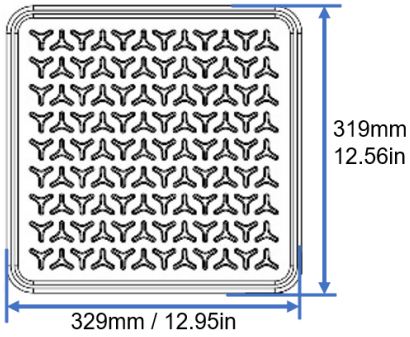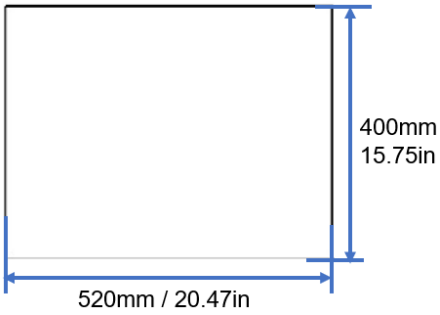Modell	Abmessungen Sockel	
i-C31MXXR		
i-C31MXXL		

6. KONFORMITÄT

Die Einhaltung der folgenden Normen ist durch die entsprechende Kennzeichnung auf dem Produkt ersichtlich.

Kennzeichnung	Standard
CE	Dieses Produkt entspricht den geltenden EU-Richtlinien 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (EMC) und 2014/35/EU (LVD). Die vollständige Konformitätserklärung ist online auf www.ohaus.com/ce verfügbar.
UK CA	Dieses Produkt entspricht den geltenden gesetzlichen Standards der Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten von 2012, den britischen Bestimmungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit von 2016 und den Bestimmungen zu Elektrogeräten (Sicherheit) von 2016. Die Konformitätserklärung des Vereinigten Königreichs ist online unter www.ohaus.com/uk-declarations verfügbar.
	Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2012/19/EU (EEAG). Bitte entsorgen Sie dieses Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften bei der für elektrische und elektronische Geräte vorgesehenen Sammelstelle. Hinweise zur Entsorgung in Europa finden Sie unter www.ohaus.com/weee.
	EN 61326-1

ISED Canada Konformitätserklärung:
CAN ICES-003(A) / NMB-003(A)

ISO 9001 Registrierung
Das für die Fertigung dieses Produkts verantwortliche Managementsystem ist nach ISO 9001 zertifiziert.

FCC-Konformitätserklärung Lieferant

Unbeabsichtigter Strahler gemäß 47CFR Teil B
Handelsname: OHAUS CORPORATION
Modell- oder Typenbezeichnung: i-C31

Partei, die für den Lieferanten die Konformitätserklärung ausstellt:
Ohaus Instruments (Changzhou) Co., Ltd.
Building C, No. 6 Zhengqiang Road, Xuejia Town, Xinbei District, Changzhou
Jiangsu 213022
China
Telefon: +86 5 19 85 28 72 70

Verantwortliche Partei – Kontakt USA:
OHAUS Corporation
8 Campus Drive, Suite 105
Parsippany, NJ 07054 USA
USA
Tel. +1 9 73 3 77 90 00
Internet: www.ohaus.com

FCC-Konformitätserklärung:
Hinweis: Dieses Gerät wurde geprüft, und es wurde festgestellt, dass es innerhalb der Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse A gemäß Abschnitt 15 der FCC-Regeln liegt. Diese Grenzwerte sollen einen vernünftigen Schutz vor schädlichen Störungen bieten, wenn das Gerät in einer gewerblichen Umgebung eingesetzt wird. Das Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese abgeben. Wenn es nicht den Anweisungen entsprechend in Betrieb genommen und verwendet wird, kann dies zu Störungen beim Funk führen. Der Betrieb dieses Geräts in einem Wohngebiet verursacht wahrscheinlich schädliche Störungen. In diesem Fall muss der Benutzer die Störung auf eigene Kosten beseitigen.
Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät durch den Benutzer erlischt.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Für OHAUS-Produkte gilt eine Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler ab dem Datum der Lieferung für die gesamte Dauer der Garantiezeit. Während der Garantiezeit wird OHAUS alle Komponenten, die sich als defekt erweisen, kostenlos reparieren oder nach eigenem Ermessen ersetzen, vorausgesetzt, das Produkt wird frachtfrei an OHAUS zurückgeschickt. Diese Garantie gilt nicht, wenn das Produkt durch einen Unfall oder Missbrauch beschädigt wurde, wenn es radioaktiven oder korrosiven Materialien ausgesetzt war, wenn Fremdkörper in das Innere des Produkts eingedrungen sind oder wenn das Produkt durch andere Unternehmen als OHAUS gewartet oder verändert wurde. Anstelle einer ordnungsgemäß zurückgesandten Garantieregistrierungskarte beginnt die Garantiezeit mit dem Datum des Versands an den Vertragshändler. Die OHAUS Corporation übernimmt keine weitere ausdrückliche oder stillschweigende Garantie. Die OHAUS Corporation haftet nicht für etwaige Folgeschäden.

Da die gesetzlichen Garantiebestimmungen von Land zu Land unterschiedlich sind, wenden Sie sich bitte an OHAUS oder Ihren örtlichen OHAUS-Händler, um weitere Einzelheiten zu erfahren.

OHAUS Corporation
8 Campus Drive
Suite 105
Parsippany, NJ 07054 USA
Tel. +1 973 377 9000
Fax: +1 973 944 7177

With offices worldwide / Con oficinas en todo el mundo / Avec des bureaux partoutdans le monde / Mit Büros weltweit / Con uffici in tutto il mondo
www.ohaus.com

30809953

P/N 30809950 A © 2022 Ohaus Corporation, all rights reserved / todos los derechos reservados / tous droits réservés / alle Rechte vorbehalten / tutti i diritti riservati